BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-257645

(43)Date of publication of application: 25.10.1988

(51)Int.CI.

B41J 3/04

(21)Application number: 62-092823

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

15.04.1987

(72)Inventor: YAMANAKA AKIHIRO

IIDA YASUSHI


NOZAWA MINORU

(54) LIQUID JET RECORDER

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable effective high reliable detection of ink residue, by providing two or not less than two means for detection of ink residue which acts by variation of pressure.

CONSTITUTION: An ink residue detection device 6 is connected midway to an ink supply path 31 which connects an ink tank 7 and a recording head 1. An ink residue warning device 32 preliminarily informs an operator that when an ink residue becomes little and recording is continued there-after, normal printing becomes impracticable at a specific recording amount. An abnormal negative pressure generation warning device 34 informs the operator that the ink residue is not more than the fixed value, a degree of negative pressure reaches an extent, that normal printing can not be carried out and recording action has been stopped. The air interconnection means 35 is means to keep a sealed chamber in a body 11 at atmospheric pressure, which acts when abnormal negative pressure in the ink supply path is detected with the ink residue detection device 6.

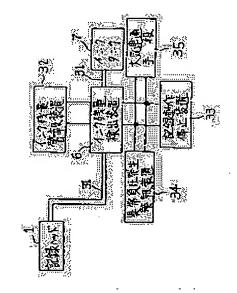

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

昭63-257645 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

Mint Cl.

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)10月25日

B 41 J 3/04

102

Z - 8302 - 2C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

液体噴射記録装置 図発明の名称

②特 願 昭62-92823

经出 願 昭62(1987) 4月15日

山中 ②発 明 者 ②発 明 者 飯田

昭 弘

泰史

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 実

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

②発 明 者 沢

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

①出 願 人 キャノン株式会社

弁理士 大音 康毅 20代 理 人

明細書

1. 発明の名称

液体喷射記錄装置

2. 特許請求の範囲

(1) 記録ヘッドヘインクを供給するインクタ ンクと、インク供給経路内の圧力変化によって動 作するインク残量検出装置と、該インク残量検出 装置に接続されたインク少量報知手段とを備え、 前記インク残量検出装置は異なった圧力で動作す る少なくとも2つの検出手段と、それぞれの検出 . 手段に連動する少なくとも2つの警報装置を有す ることを特徴とする液体噴射記録装置。

- (2) 前記インク残量検出装置の検出手段が液 体噴射記録装置の表示機能以外の動作を停止する 記録動作停止装置に連結されていることを特徴と する特許請求の範囲第1項記載の液体噴射記録装
- (3)前記インク残量検出装置の検出手段が該 インク残骨検出装置内を大気圧にする大気連選手 段に連結されていることを特徴とする特許精求の

範囲第1項または第2項記載の液体噴射記録装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は圧力変化によって動作するインク残量 検出装置を備えた液体噴射記録装置に関する。

(従来の技術)

液体噴射記録装置は通常インクジェット記録装 置と呼ばれるものであり、記録ヘッドに設けた複 数のインク吐出口内のインクを記録情報に基いて 駆動することにより、該インク吐出口から記録媒 体へ向かう飛翔的インク流を形成して面像や文字 などを記録していくよう構成されている。

この椎の記録装置では、インクリポンなどは用 いずに、インクタンク内に貯蔵された液状インク をチューブ等で構成されるインク供給経路を通し て記録ヘッドへ供給し、記録ヘッドの吐出機構に より微小な液流として記録媒体へ飛翔させ付着さ せて配録を行なっている。

したがって、インクリポン式の記録装置とは異 なり、インク切れによる記録不良を防止するため、

特開昭63-257645(2)

一般にインクタンク内のインク残量を検出する装置が設けられており、インク残量が充分でなくなった時警告音などを発してインク補充あるいはカートリッジ式のインクタンクの交換を促す構成が保られている。

第6図は本発明を適用するのに好適な液体噴射 記録装置の関節構成を示す。

第6図において、記録ヘッド1は、プラテン8に記録面を規制された記録媒体に対してインク滴を吐出し記録するものであり、前記プラテン8と平行に設置された一対のガイドシャフトGに沿って移動可能なキャリジ2上に搭載されている。

前記キャリジ2上には予備インクタンク 4 も搭載されており、該予備インクタンク内のインクは供給管3を通して記録へッド1へ供給される。

記録装置の本体側にはインク供給源としてのインクタンク7が装着されており、該インクタンクと前記予備インククンク4とは可提性のインク供給管5Aで接続されている。図示のインクタンク7はプラスチックまたはアルミ材などのシートで

タンク4へ導かれる。さらに、インクは予備インクタンク4から供給管3を通して記録へッド1へ導かれ、記録情報に基いて該記録へッドのインク吐出口から吐出されプラテン8上の記録媒体に記録が行なわれる。

第7図は前記インク残量検出装置 6 として提案 されている検出装置の構造を示す。

第 7 図において、本体 1 1 およびカバー 1 2 の 接合面の間に可提性の膜部材 1 3 が挟持され、本 体 1 1 内の空間は外気から遮断された密閉室になっている。なお、本体 1 1、膜部材 1 3 およびカ バー 1 2 は接着、溶着あるいはピス止めなど適当 な方法で接合することができる。

前記本体11にはインク供給管5人(第6図)を接続するためのインク流入口24およびインク流入口25が形成されており、前記膜部材13で 仕切られた密閉空間はインク供給経路の一部を構成している。

形成された偏平でかつ柔軟性の袋体で構成されている。このインクタンク7は着脱自在に構成され 交換可能になっている。

前記インク供給管 5 A の途中にインク残量検出 装置 6 が接続されている。

なお、可換性のインク供給管 5 A はその途中から可換性の吸引管 5 B と束ねられ、キャリジ 2 の移動を吸収する可換性の連通部材 5 を構成している。

前記吸引答 5 B は、予備インクタンク 4 内の液面が所定の範囲に維持されるよう、ポンプ(吸引手段) 9 と該予備インクタンクとを接続するものである。また、このポンプ 9 は記録ヘッド 1 を密閉するキャッピング手段 1 0 に連結され、記録不良やインクタンク 7 交換時などにヘッド 1 先端(インク吐出口)からインクを吸引するインク回復装置を構成している。

第6図の構成において、インクタンク7に貯蔵されたインクはインク残量検出装置6およびインク供給管5Aを介してキャリジ2上の予備インク

下面プレート14はスプリング16によって上向きに付勢されるボルト17の下端に結合されており、通常では図示のように最上位置に当接保持されている。

一方、上面プレート 1 5 は、ボルト 1 7 にスライド可能に遊 氏され、スプリング 1 6 のばね力に より下面プレート 1 4 および 膜部材 1 3 を介してカバー 1 2 の 裏面に固定された電極対 1 8、 1 9 に圧接されている。この上面プレート 1 5 は導電材で作られており、電極対 1 8、 1 9 と圧接離反してスイッチング動作するものである。

また、各電極18、19はそれぞれカバー12 に設けた取出し嫡子20、21に接続されている。

ボルト17の上部のねじ部にはナット22が上下位配関節可能にねじ係合しており、このナット22の下側にスプリング押え23とカバー12の表面との間に前記スプリング(圧縮コイルスプリング)16が取付けられている。

こうして、ナット 2 2 を回動して該ナットのボルト 1 7 上の位置を調整することにより、腹部材

13に作用する上向きのスプリング 16力の大き さを調整し、もって、インク残量校出装置 6の動 作設定を調整しうる構造になっている。

かかる構成において、少なくとも一部が可提性シートで構成された密閉袋状のインクタンク 7 内のインク残量が減少するとインク供給経路内の負圧が強くなり、これに応じて設部材 1 3 がスプリング 1 6 のばね力に抗して下向きに吸引され、ナット 2 2 で調整された所定の負圧値に達した時段部材 1 3 が下降し導電性のプレート 1 5 が電極対 1 8、1 9 から離れる。

これによって取出し端子20、21間がスイッチオフ(導通遮断)になり、その時の抵抗値変化によりインク残量が設定値以下になったことが検出される。

〔発明が解決しようとする問題点〕

しかし、第7図の従来のインク残量検出装置 6 では次のような問題が生ずる場合があった。

(i) インク残量が設定値以下になったことが 検出された後も記録動作やポンプ使用によりイン

し、簡単な構造で、信頼性が高くしかも有効かつ 正確なインク残量検出を行ないうる残量検出装置 を備えた液体噴射記録装置を提供することである。

本発明は、記録ヘッドヘインクを供給するインクタンクと、インク供給経路内の圧力変化によって動作するインク残量検出装置と、 蒋インク残量検出装置に接続されたインク少量和知手段とを備え、 前記インク残量検出装置は異なった圧力で動作する少なくとも 2 つの検出手段を有し、 前記インク少量報知手段はそれぞれの検出手段に連動する少なくとも 2 つの誓報装置を有する液体噴射記録装置により、上記目的を達成するものである。

上配構成においては、インク残量検出装置の前記検出手段が、液体噴射記録装置の表示機能以外の動作を停止する配録動作停止装置、あるいは、 該インク残量検出装置内を大気圧にする大気連過 手段に連結されていることが好ましい。

(実施例)

以下、第1図~第5図を参照して本発明を具体的に説明する。

ク消費が続くと、インク供給経路内に発生する過 大な負圧によって可提性の腹部材13に過大な変 形が生じ、動作設定圧力が変化したりさらには膜 部材13が破損する可能性があった。

また、インク残量がないのに記録を続けると、 記録ヘッド1にも悪影響を与えることになる。

これらの不具合は、記録中にインク残量検出装 図が動作したにもかかわらず、記録装図の操作者 が不在である場合などに起こりやすい。

このような不具合を防止する手段として、残量 検出装置からインクが少量になったことを検出す る出力が発せられ時、記録装置の動作を停止させ てしまう方法が考えられる。

しかし、この方法は、記録途中の記録物が無駄になる可能性が大きく、特にカラー用の液体噴射 記録装置でハードコピーを出力している時など記録時間や消費インク量を考慮すると、実施するの に適当な方法ではない。

(問題を解決するための手段)

本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解消

第1図は本発明による液体吸射記録装置の一実 施例における制御系のブロック図である。

第1 図において、インク残益検出装置 6 はインクタンク 7 と記録ヘッド 1 とを連結するインク供給経路 3 1 の途中に機械的に接続されており、さらに該インク残量検出装置 6 にはインク残量警報装置 3 2 並びに記録動作停止装置 3 3 と異常負圧発生警報装置 3 4 が電気的に接続されている。

ここで、インク残量書報装置32は、インク残量が少量になりそれ以上記録を続けると所定記録 量で正常印字が不可能になることを前もって操作 者へ報知する装置である。

また、異常負圧発生警報装置34は、インク残量が所定値以下で負圧の程度が正常な印字ができない程度になり、記録動作を停止したことを操作者へ報知する装置である。

したがって、インク残量検出装置 6 は、食圧で動作し操作者へインク残量が設定量以下になったことをおよびインク残量がさらに減少し供給経路内の負圧が過大(異常)になり印字品位が劣思に

なるほど少量になったことを報知する前記 2 種類の異なった警報装置 3 2 、 3 4 用の検出手段を具備することになる。すなわち、インク少量報知手段がインク残量警報装置 3 2 および異常負圧発生 警報装置 3 4 の 2 つの警報装置で構成されている。

第2図はこのような2つの検出手段を備えたインク残量検出装置の一実施例を示す。

第2図のインク残量検出装置 6 は、第7図の従来のインク残量検出装置 6 に比べ、本体 1 1 の気密室内に電極対 4 2、 4 3 を有するストッパ手段 4 1 を追加するとともに、下面プレート 1 4 も上面プレート 1 5 と同じように導電材で作り、さら電がレート 1 2 上に前記ストッパ手段 4 1 上の電極対 4 2、 4 3 のそれぞれに接続された取出した点で相違しており、そ4 4、 4 5 を追加した点で相違しており、一つの部分は第7図の従来構造の場合と実質上同まであり、対応する部分をそれぞれ同じ番号で表示してれらの遂次税明は省略する。

前記ストッパ手段 4 1 は、腰部材 1 3 の負圧に よる下方への過大な変位を防止するためのもので

変化する。

この協子44、45は前記異常負圧発生警報装置34および記録動作停止装置33へ接続されており、該娘子44、45の抵抗が変化する負圧値すなわち第2の設定負圧値は異常負圧発生警報装置34の意図に合致する負圧となるよう調整される。

以上説明したように第2図のインク残量検出装置6を用いて第1図のような液体噴射記録装置を 構成すると、次のような作用効果が得られる。

すなわち、インク残量が少量になったことを予め記録装置操作者に報告し、次いで正常印字ができないインク残量に達したことも報知するので、 有効かつ信頼性の高いインク残量検出が可能になった。

また、正常印字ができなくなった時に記録動作を停止するので、記録ヘッド1やインク残量検出 装置6への悪影響もなくすことができた。

さらに、ストッパ手段 4 1 上に電極対 4 2 、 4 を設けるという簡単な構成で、上記液体噴射記録 あり、図示の例では本体11と一体に形成され、 その街当面すなわち下面プレート14が街当する 上面に前記111区対42、43が設けられている。

第2図の様成において、インクタンク7(第6 図)内のインク残量が少量になると、第7図の従来構造の場合と同様、インク供給経路(インク供給 5 A など)内に発生する負圧によって導電材の上面プレート15が電極対18、19から離れ、端子20、21間の抵抗が変化する。

この婦子20、21は前記インク残量警報装置32へ接続されており、該婦子間の抵抗が変化する負圧値すなわち第1の設定負圧値はインク残量警報装置の窓図に合致する負圧となるようナット22で顕整される。

インク残量警報装置32が動作した後さらにインクの消費が続くと、インク供給経路内の負圧の増加に伴なって膜部材13の変位量が増大し、導電性の下面プレート14がストッパ手段41上の電極42、43と接触する。これによって、カバー12上のもう1組の端子44、45間の抵抗が

第3図は本発明による液体噴射記録装置の第2 の実施例における制御系のプロック図である。

この第3図の制御系は、前述の第1図の制御系において、インク残費検出装置6に電気的に接続された大気連通手段35を追加した構成を有し、その他の部分は第1図の制御系と実質上同じであり、対応する部分をそれぞれ同じ番号で表示しそれらの説明は省略する。

前記大気連通手段35は、インク残量検出装置6の内部すなわち腹部材13で仕切られた本体11内の密閉室を大気圧にする手段であり、正常な印字ができない負圧すなわちインク供給経路内の異常負圧をインク残量検出装置6が検出した時に動作するよう構成されている。

第4図は第3図の液体噴射記録装置に使用されるインク残量検出装置6の構造を示す。

第4図のインク残量検出装置は、第2図の実施 例構造に比べ、膜部材13で仕切られた本体11 例の密閉室を大気へ連通させるための大気連通手 段35寸なわち大気速通口51および開閉弁など の大気連通制御部材52から成る大気連通手段3 5を追加した構造になっている。

したがって、第4図のインク残量検出装置は、インク残量の減少に伴い前述の第2図の場合と同様の動作でインク残量少量時の負圧並びに正常印字ができない負圧(異常負圧)を検出するが、これに加えて、正常印字ができない負圧になった時にはさらに大気連通制御部材52を作動させて(関いて)インク残量検出装置6内を大気圧にするよう動作する。

ところで、第2図のインク残量検出装置においても残量検出手段が動作する時、可提性の膜部材13は変形した状態にあり、核膜部材への影響を 考慮するとインク残量検出装置内はなるべく早期 に大気圧に関すことが望ましい。

そこで、第1図および第2図の実施例では、正

行するよう構成してもよい。

第5図はこのような記録装置の実施例を示す。 第5図の制御系は、第3図の制御系に比べ、インク残量検出装置6と記録動作停止装置33および大気連通手段35との間にパルス巾検知回路36を追加した構造になっている。

ここで、このパルス巾検知回路36は、インク 残量検出装置6により任意に設定されたパルス巾 以上の巾を有するパルスが入力されたとき、記録 動作停止装置33および大気連通手段35へ駆動 (制御)信号を出力するものである。

したがって、第5図の実施例によれば、第3図の実施例によって得られる作用効果に加えて、インク残量検出装置6に瞬間的な摂動作が生じる場合でも、正確に安定したインク残量検出、その報知並びに必要な制御駆動を実行しうる液体慣射記録装置が得られた。

なお、図示の各実施例では各インク残量検知手段を電極対18、19および42、43で構成したが、これらの検出手段は発光手段および受光手

常印字が不能になる負圧を検出した後インクタンク 7 の交換など所定の対策が実行されるまで大気圧にならなかったのに対し、本実施例(第 3 図および第 4 図)では正常印字ができなくなった時点で大気圧になるので、長期間インクタンク 7 の交換が行われない場合でも、前述のような映部材への影響などを懸念する必要がなくなる。

すなわち、本実施例によれば、第1図および第2図の場合と同じ効果が得られる他、検出動作後直ちに大気圧へ戻すことにより限部材13やその他の負圧応動部材の耐久性や信頼性を一層向上させうるという効果が得られた。

第1図および第3図に示した液体噴射記録装置では、記録動作の停止や大気連通の動作が負圧検出と同時に行われるので、インク残量検出装置6の瞬間的な誤動作によって記録装置全体が誤って作動する可能性がある。

このような不具合を防止するため、インク残量 検出装置6が一定時間以上検出動作を続けた時だ け、前述の記録動作の停止や大気連週の動作を実

設からなる光電式検出手段で構成しても同じである。また、図示の各実施例では異なる圧力で動作する2つのインク残盤検出手段を設けたが、本発明の実施においては、必要に応じ、異なる圧力で動作する3つ以上のインク残登検出手段を設けることも同様に可能である。

以上説明した各実施例によれば、目的に合せて 異なった2つの負圧で動作する2つのインク残量 検出手段を設けたので、有効かつ信頼性の高いインク残量検出を行いうる液体噴射記録装置が得ら れた。

また、正常印字ができないインク残量になった とき記録動作を停止させるので、記録ヘッドおよ びインク残量検出装置への悪影響をなくすことが できた。

さらに、従来のインク残量検出装置に、電極あるいは発光手段および受光手段から成る検出手段 を追加するという簡単な構造で、液体噴射記録装置の目的に合致したインク残量検出装置が得られるので、装置の大型化や大幅なコストアップを生

特開昭63-257645(6)

じることもなかった。

(効果)


以上の説明から明らかなごとく、本発明によれば、圧力変化で動作するインク残量を検出する手段を2つまたは2つ以上設けることにより、有効かつ信頼の高いインク残量検出を行いうる液体質射記録装置が得られる。


4. 図面の簡単な説明


第1図は本発明の液体噴射記録装置の第1実施例の制御系のプロック図、第2図は第1図中のインク残量検出装置の縦断面図、第3図は本発明の第2実施例の制御系のプロック図、第4図は第3図中のインク残量検出装置の縦断面図、第5図は本発明の第3実施例の制御系のプロック図、第6図は本発明を適用するのに好適な液体噴射記録装置の顕部斜視図、第7図は従来のインク残量検出装置の縦断面図である。


 ………インク供給経路、32………インク残量警報装置(インク少量報知手段)、33………記録動作停止装置、34………異常負圧発生智報装置(インク少量報知手段)、35……大気連通手段。

代理人 弁理士 大 音 康 般

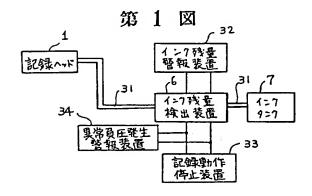


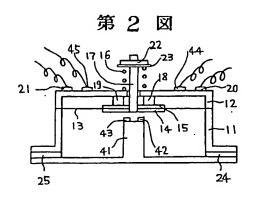


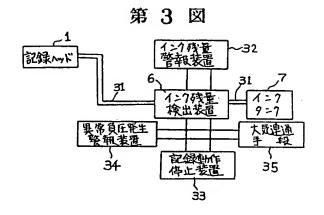


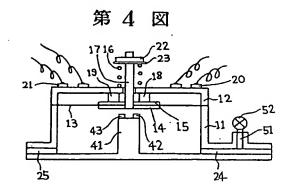

特別昭63-257645(フ)

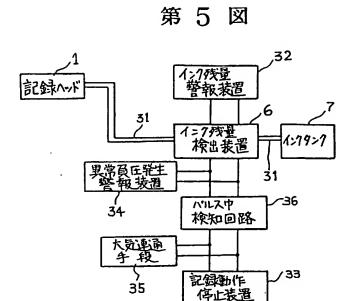

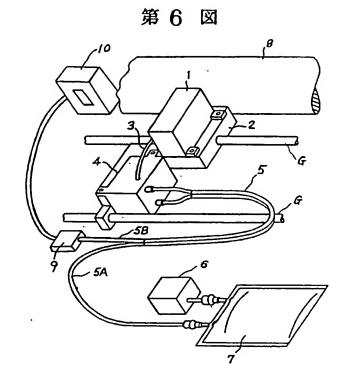

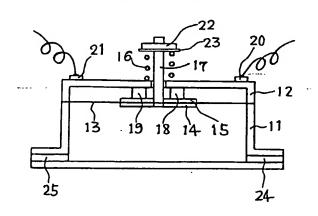

手統計正當 (自発)

昭和63年 7月14日

特許庁長官 段

昭和62年特許颐第92823号

1. 事件の表示 2. 発明の名称

液体喷射配線装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名 (100) キヤノン株式会社

代表者 賀 来 施三仰

〒101 4. 代 理 人

住 所 東京都千代田区神田超治町3丁目3番9号

共同ビル (新千代田) 73号 電話 (03) 258-0 [83]

氏 名 (7884) 弁理士 大 音 康 報酬

5. 補正の対象

明細杏の発明の詳細な説明の福 明細書の図面の簡単な説明の間

図面



特別昭63-257645(8)

6. 補正の内容

- (1) 明細音第3頁第6行の「第6図」と「本発明」 との間の「は」を「(A) および第6図 (B) はそれぞれ」に改める。
- (2) 同第3頁第8行の「第6図」と「において、」 との間に「(A)」を加入する。
- (3) 同第4頁第18行の「第6図」と「の構成」 との間に「(A)」を挿入する。
- (4) 同第5頁第5行と同頁第6行との間に次の説明を加入する。

「第6図(B)は第6図(A)について以上説明した液体噴射記録装置の一部を変更した別の形態を示す。

第6図(A)と第6図(B)との相違点は、第6図(A)では、インク残量検出装置6がインク供給管5Aに連結されているのに対し、第6図(B)では、インク供給管5Aとインク残量検出装置6が別々にインクタンク7に連結されている点にある。

したがって、第 6 図 (B) に示される記録装

との間に「の」を加入する。

(8) 図面の中の「第6図」を本書添付の「第6図 (A)」および「第6図(B)」と差替える。

以上


選についての構造上の詳細説明は省略する。

第6図(B)において、インク残量検出装置 6の一方の出口は窓がれており、インクが潤出 しない構造になっている。

第6図(B)の場合は、インク残量検出装置6の圧力変動がインク供給管5A中のインクに伝わらないため、安定した記録あるいは安定した残量検出を行なううえでは第6図(A)の場合よりは有利である。

しかし、第6図(B)に示した形態の場合でも、安定した記録あるいは安定した残量検出を 行なううえでの問題点が全て解消されているわ けではなかった。』

- (5) 同第5頁第14行の「(第6図」と「)」と の間に「(A) および第6図(B)」を加入する。
- (6) 同第19頁第15行の「図」と「本発明」と の間の「は」を「(A) および第6図(B) は それぞれ」に改める。
- (7) 同第19頁第16行の「翌部」と「斜視図」

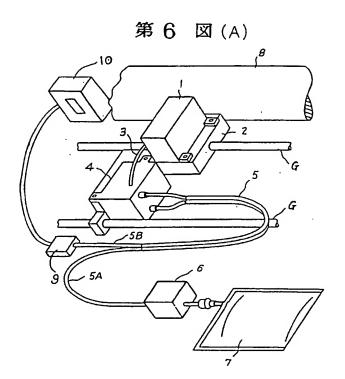

特開昭63-257645 (9)

